


Brtníky č. p. 19



Brtníky č. p. 19 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

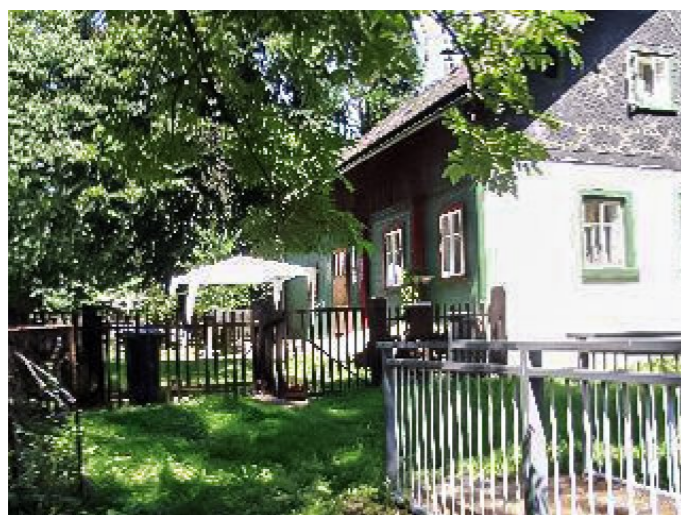

Brtníky č. p. 19 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Staré Křečany
Část obce:	Brtníky
K. ú.:	Brtníky
č. p.:	19
Číslo parcelní:	144
GPS souřadnice:	50.94941,14.44517 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nachází v Brtníkách, poblíž Brtnického potoka, a jeho orientace je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
Rozsah ochrany pozemku:	Rozsáhlé chráněné území

Architektonický popis

Kategorizace

Datace:	2. pol. 19. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Venkovský dům
Stávající využití:	Trvalé bydlení
Stupeň zachování:	Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Komorový
Rozměry půdorysů [m]:	12,4 x 7,9
Počet podlaží:	1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Jiná
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna / Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Vláknocementové šablony
Vikýře a střešní okna:	Sedlové vikýře, Střešní okna
Obložení štítů:	ANO / Okrasně sestavovaná břidlice

Popis

Polopatrový, částečně podsklepený, trojdílný objekt komorového typu pochází z konce 19. stol. Objekt má jednu roubenou světnici, stavebním vývojem došlo k vyzdění roubení, to se dodnes (2024) dochovalo pouze na jihozápadním průčelí. Podstávková konstrukce je tak zjednodušená, až spíše připomíná stěnové kleštiny než obvyklou podstávkovou konstrukci. Polopatro je pravděpodobně hrázděné, obložené šablonami z přírodní břidlice se světle-tmavým vzorem. K severozápadnímu průčelí je přistaven přízemní přístavek s pultovou střechou kolmou na průčelí. Celá hlavní hmota je zastřešena sedlovou střechou a je krytá vláknocementovými šablonami, které nahradily dřívější eternitovou krytinu. Střešní rovina nad vstupním průčelím je doplněná o vikýř se sedlovou střechou a zároveň jsou do ní nově vložena i dvě střešní okna. Oba štíty jsou obloženy šablonami z přírodní břidlice. Ve stěnách objektu jsou osazena novodobá plastová jednokřídlá okna s imitací členění do latinského kříže. Vstupní dřevěné dvoukřídlé plnostěnné dveře jsou osazeny do kamenné zárubně.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Neutrální
Dle významu:	Spoluurčující
Dle cennosti:	Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Střední

Přehled rušivých prvků:

- Částečné vyzdění roubené světnice
- Osazená plastová okna
- Rozměrově nevhodná plastová okna ve vikýři a ve střeše

Přehled hodnotných prvků:

- + Dochovaná roubená světnice na jihozápadním průčelí
- + Dochovaná konstrukce podstávky na jihozápadním průčelí
- + Břidlicové obložení polopatra a štítů
- + Světle-tmavý vzor v obložení
- + Kolmé olemování krajů

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) vnímán jako spoluurčující doklad vývoje šluknovských polopatrových podstávkových domů a konstrukce podstávky. Vzhledem ke střední úrovni neregulovaných stavebních změn a vzhledem k menšímu zastoupení hodnotných prvků není doporučen k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Brtníky č. p. 19 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 19 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka:	2/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/brtniky-19

Poznámky



Brtníky č. p. 19 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)



Brtníky č. p. 19 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)