

Mikulášovice č. p. 449



Mikulášovice č. p. 449 - Pohled na objekt z jihozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 449 - Pohled na objekt z jihu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Mikulášovice
Část obce:	Mikulášovice
K. ú.:	Mikulášovice
č. p.:	449
Číslo parcelní:	699/3
GPS souřadnice:	50.98164,14.34294 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nachází v Dolních Mikulášovicích, poblíž k. ú. Vilémov u Šluknova, a jeho orientace je SZ-JV.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	ANO
Chráněn od:	01.04.1993
Památková ochrana:	Kulturní památka
Číslo ÚSKP:	12336/5-5495

Architektonický popis

Kategorizace

Datace:	2. pol. 18. stol.
Kategorie:	Objekt
Typ:	Usedlost
Stávající využití:	Trvalé bydlení
Stupeň zachování:	Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Komorový
Rozměry půdorysů [m]:	8,6 x 16,8
Počet podlaží:	1 + Polopatro

Konstrukce podstávky:

Sloupky, rozpěra vložena pod ližinu mezi sloupky, seříznutá spolu s pásky do tvaru plochého segmentového oblouku

Obvodová konstrukce přízemí: Roubená stěna

Střešní rovina

Tvar střechy:	Sedlová
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Vláknocementové šablony
Vikýře a střešní okna:	Sedlové vikýře
Obložení štítů:	ANO / Svislé dřevěné bednění

Popis

Polopatrový, částečně podsklepený, čtyřdílný podstávkový dům s dispozicí komorového typu pochází z konce 18. stol. Objekt je zvýšen pravděpodobně roubeným polopatrem se symetrickou sedlovou střechou. Dispozici přízemí tvoří jedna světnice s podstávkovou konstrukcí vně roubené stěny, roubená síň a komora. Roubení je zde umocněno kontrastně bílou výmazkou. Čtvrtý hospodářský díl je bedněný. Konstrukce podstávky je zde jednoduchého typu, kde jsou pásky spolu s rozpěrou seříznuty do plochého kruhového segmentu. Celé polopatro a štítové zdi jsou obloženy jednoduchým dřevěným bedněním s decentním vlysem v horní třetině. Střešní rovina je doplněna o 3 sedlové vikýře. Eternitová střešní krytina byla mezi zkoumanými lety 2003-2017 vyměněna za krytinu ze šablon z recyklovaného plastu imitující přírodní břidlici. V stěnách přízemí jsou osazena dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna a v polopatře dřevěná dvoukřídlá okna s členěním do latinského kříže.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Zásadní
Dle cennosti:	Jedinečný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Vstupní dveře

Přehled hodnotných prvků:

- + Roubená stěna s kontrastní výmazkou
- + Dřevěné bednění štítů a polopatra s laťováním
- + Střešní sedlové vikýře
- + Dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje vesnického domu s polopatrem a je doporučen k pokračující ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 449 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Informace o prohlídkách


Poslední prohlídka:	3/2024 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	6/2017 - S. Šulcová 7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-449

Poznámky

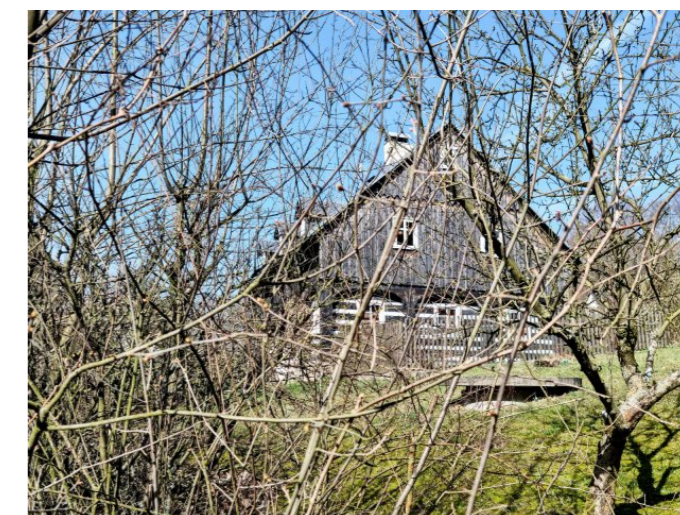

Mikulášovice č. p. 449 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2024)