

Mikulášovice č. p. 583



Mikulášovice č. p. 583 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 583 - Pohled na objekt ze severozápadu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres: ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec: Mikulášovice
Část obce: Mikulášovice
K. ú.: Mikulášovice
č. p.: 583
Číslo parcelní: 275
GPS souřadnice: 50.96303,14.37004 (WGS-84)
Poloha:
Objekt se nachází východně od středu města Mikulášovice. Jeho orientace ke světovým stranám je Z-V.

Památková ochrana

Památkově chráněn: NE

Architektonický popis

Kategorizace

Datace: 1. pol. 19. stol.
Kategorie: Objekt
Typ: Venkovský dům
Stávající využití: Trvalé bydlení
Stupeň zachování: Výborný

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu: Obdélný
Typ dispozice: Komorový
Rozměry půdorysů [m]: 5,3 x 10,7
Počet podlaží: 1 + Podkroví
Konstrukce podstávky:
Sloupky, šikmé pásky a vodorovná ližina, čepované spoje
Obvodová konstrukce přízemí: Zdivo

Střešní rovina

Tvar střechy: Sedlová
Symetrie střechy: Symetrická
Krytina: Keramické pálené tašky
Vikýře a střešní okna: NE
Obložení štítů: ANO / Šablony asfaltové šindele

Popis

Přízemní, částečně podsklepený, trojdílný roubený objekt z 1. pol. 19. stol., komorového typu. Všechny tři díly byly roubené s eternitovým obložním. Roubené stěny byly pravděpodobně mezi sledovanými roky 2003-2017 nahrazeny klasickým zdivem. Zároveň bylo sejmuto eternitové obložení, při čemž byla odhalena samotná konstrukce podstávky, která je zde jednoduchého typu. Eternitové obložení štítů bylo nahrazeno obložním ze šablon z asfaltové šindele. Celý objekt je zastřešen symetrickou sedlovou střechou s keramickými pálenými taškami. Na dvorní straně ke druhému a částečně i k prvnímu dílu přiléhá zděný přístavek s pultovou střechou. Objekt má dnes osazená plastová jednokřídlá okna v ose stěny, která nahradila původní dřevěná dvoukřídlá a šestitabulková okna.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu: Neutrální
Dle významu: Doplnující
Dle cennosti: Běžný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Vysoký

Přehled rušivých prvků:

- Vyzdění roubených stěn
- Plastová jednokřídlá okna
- Obložení ze šablon z asfaltové šindele

Přehled hodnotných prvků:

+ Dochovaná podstávková konstrukce

Doporučení:

Tento objekt je dnes (2024) vnímán jako doplňující doklad vývoje šluknovských přízemních podstávkových domů. Vzhledem ke střední úrovni neregulovaných stavebních změn a vzhledem k menšímu zastoupení hodnotných prvků není doporučen k větší ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 583 - Pohled na objekt z jihu-západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)

Informace o prohlídkách

Poslední prohlídka: 6/2017 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky: 7/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog




Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese:
www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-583

Poznámky



Mikulášovice č. p. 583 - Pohled na objekt ze severu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

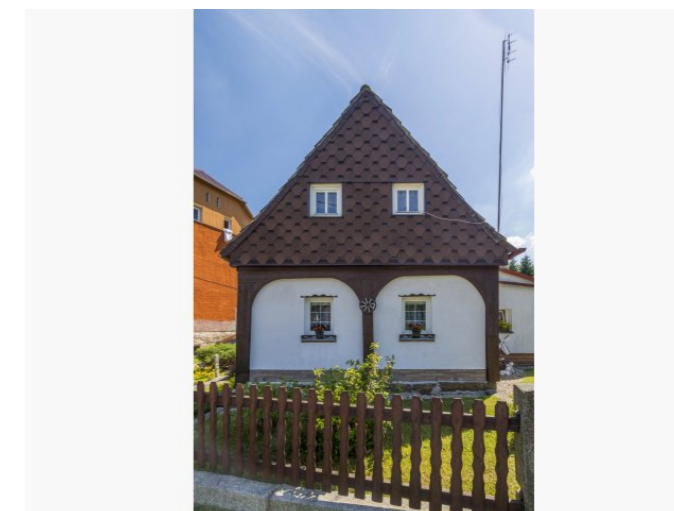

Mikulášovice č. p. 583 - Pohled na objekt ze západu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 583 - Historický pohled ze severu
(Zdroj: MIKULÁŠOVICE - NIXDORF, MIKULÁŠOVICE - NIXDORF [online]. Horvatovič Josef ©2024 [cit. 2024-02-28]. Dostupné z: <https://nixdorf.estranky.cz>)