

Mikulášovice č. p. 588



Mikulášovice č. p. 588 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 588 - Pohled na objekt ze severovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Zákres do mapy



Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Mikulášovice
Část obce:	Mikulášovice
K. ú.:	Mikulášovice
č. p.:	588
Číslo parcelní:	433
GPS souřadnice:	50.96735,14.35626 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nachází v centru města, západně od kostela sv. Mikuláše a jeho orientace je S-J.

Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
--------------------	----

Architektonický popis

Kategorizace

Datace:	1. pol. 19. stol.
Kategorie:	Areál
Typ:	Usedlost
Stávající využití:	Trvalé bydlení
Stupeň zachování:	Dobrý

Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Komorový
Rozměry půdorysů [m]:	6,3 x 13,0
Počet podlaží:	2 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Jiná
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna
Obvodová konstrukce patra:	Hrázděná stěna

Střešní rovina

Tvar střechy:	Mansardová s polovalbou
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Šablonový eternit
Vikýře a střešní okna:	NE
Obložení štítů:	ANO / Plechové obložení

Popis

Objekt je osazen do svahu na velké kamenné podnoži, je patrový, podsklepený, trojdílný, komorového půdorysného typu. Pochází pravděpodobně ze začátku 19. stol. Má jednu roubenou světnici na jedné straně a komorou na straně druhé. Střední díl je též roubený. Konstrukce podstávky se dochovala v celém roubeném přízemí, podstávka má barokně profilované sloupky. Patro je hrázděné, původně obložené šablonami z přírodní břidlice, posléze bylo obloženo nahrazeno za plechové z falcovaného plechu, a to na samotném patře i na štítech. Celý objekt je zastřešen mansardovou střechou s polovalbou, která je krytá eternitovými šablonami. Z dvorní strany je k objektu přistavěn zděný přístavek s navazující pultovou střechou. Okna jsou původní dřevěná dvoukřídla s členěním do latinského kříže, vstupní dveře jsou dřevěné rámové s původním kováním.

Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Spoluurčující
Dle cennosti:	Významný

Zhodnocení

Stupeň neregulovaných změn: Nízký

Přehled rušivých prvků:

- Plechové obložení
- Špatná volba nátěru plechového obložení

Přehled hodnotných prvků:

- + Profilované sloupky u podstávkové konstrukce
- + Mansardová střecha
- + Dřevěná dvoukřídla okna
- + Dřevěné okenní obložky

Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje patrových podstávkového domu na Šluknovsku a je doporučen nově k ochraně.

Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 588 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 588 - Pohled na objekt z jihovýchodu
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

Informace o prohlídkách


Poslední prohlídka:	6/2017 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	8/2003 - TUR Šluknovsko

On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-588

Poznámky

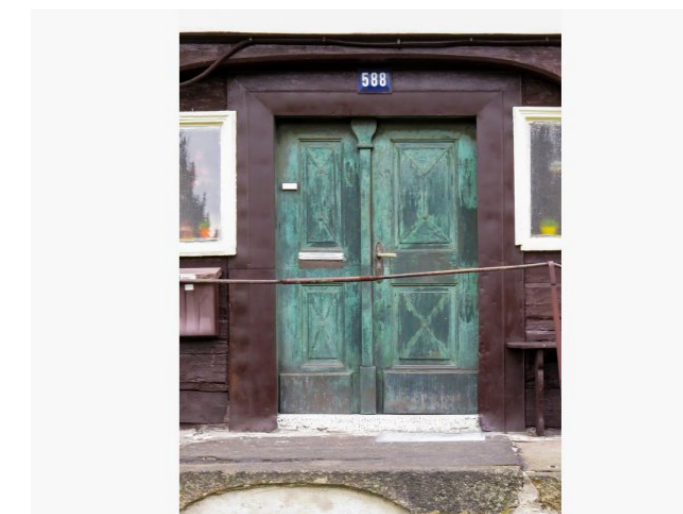

Mikulášovice č. p. 588 - Detail vstupního portálu
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 588 - Pohled na objekt z východu
(Zdroj: Osobní archiv p. L. F. Fišera, 1980)