

# Mikulášovice č. p. 588



Mikulášovice č. p. 588 - Pohled na objekt ze severovýchodu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 588 - Pohled na objekt ze severovýchodu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Zákres do mapy



## Lokalizace

Země / Kraj / Okres:	ČR / Ústecký kraj / Děčín
Obec:	Mikulášovice
Část obce:	Mikulášovice
K. ú.:	Mikulášovice
č. p.:	588
Číslo parcelní:	433
GPS souřadnice:	50.96735,14.35626 (WGS-84)
Poloha:	Objekt se nachází v centru města, západně od kostela sv. Mikuláše a jeho orientace je S-J.

## Památková ochrana

Památkově chráněn:	NE
--------------------	----

## Architektonický popis

### Kategorizace

Datace:	1. pol. 19. stol.
Kategorie:	Areál
Typ:	Usedlost
Stávající využití:	Trvalé bydlení
Stupeň zachování:	Dobrý

### Půdorysné uspořádání a konstrukce

Tvar půdorysu:	Obdélný
Typ dispozice:	Komorový
Rozměry půdorysů [m]:	6,3 x 13,0
Počet podlaží:	2 + Podkroví
Konstrukce podstávky:	Jiná
Obvodová konstrukce přízemí:	Roubená stěna
Obvodová konstrukce patra:	Hrázděná stěna

### Střešní rovina

Tvar střechy:	Mansardová s polovalbou
Symetrie střechy:	Symetrická
Krytina:	Šablonový eternit
Vikýře a střešní okna:	NE
Obložení štítů:	ANO / Plechové obložení

### Popis

Objekt je osazen do svahu na velké kamenné podnoži, je patrový, podsklepený, trojdílný, komorového půdorysného typu. Pochází pravděpodobně ze začátku 19. stol. Má jednu roubenou světnici na jedné straně a komorou na straně druhé. Střední díl je též roubený. Konstrukce podstávky se dochovala v celém roubeném přízemí, podstávka má barokně profilované sloupky. Patro je hrázděné, původně obložené šablonami z přírodní břidlice, posléze bylo obloženo nahrazeno za plechové z falcovaného plechu, a to na samotném patře i na štítech. Celý objekt je zastřešen mansardovou střechou s polovalbou, která je krytá eternitovými šablonami. Z dvorní strany je k objektu přistavěn zděný přístavek s navazující pultovou střechou. Okna jsou původní dřevěná dvoukřídla s členěním do latinského kříže, vstupní dveře jsou dřevěné rámové s původním kováním.

## Klasifikace arch. znaků

Dle projevu:	Pozitivní
Dle významu:	Spoluurčující
Dle cennosti:	Významný

## Zhodnocení

**Stupeň neregulovaných změn:** Nízký

### Přehled rušivých prvků:

- Plechové obložení
- Špatná volba nátěru plechového obložení

### Přehled hodnotných prvků:

- + Profilované sloupky u podstávkové konstrukce
- + Mansardová střecha
- + Dřevěná dvoukřídla okna
- + Dřevěné okenní obložky

### Doporučení:

Dochovaný objekt je hodnotným dokladem vývoje patrových podstávkového domu na Šluknovsku a je doporučen nově k ochraně.

## Další fotodokumentace / přílohy



Mikulášovice č. p. 588 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 588 - Pohled na objekt z jihovýchodu  
(Zdroj: TUR Šluknovsko, 2003)

## Informace o prohlídkách


Poslední prohlídka:	6/2017 - S. Šulcová
Ostatní prohlídky:	8/2003 - TUR Šluknovsko

## On-line katalog



Další informace o domě lze nalézt v on-line katalogu na adrese: [www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-588](http://www.podstavkove-domy.cz/mikulasovice-588)

## Poznámky

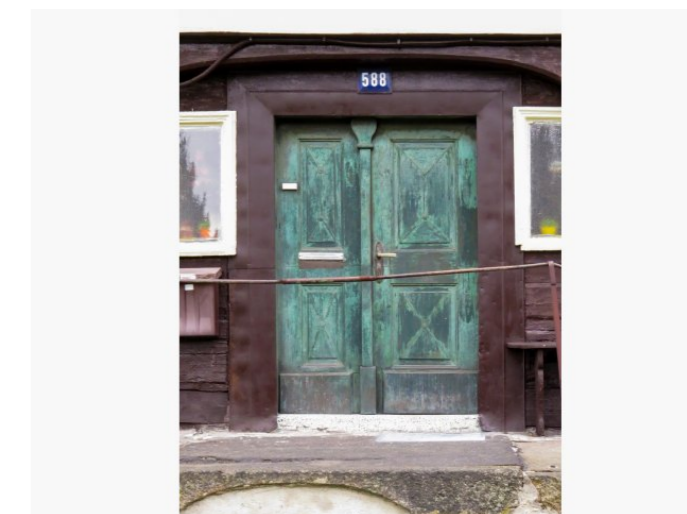

Mikulášovice č. p. 588 - Detail vstupního portálu  
(Zdroj: S. Šulcová, 2017)



Mikulášovice č. p. 588 - Pohled na objekt z východu  
(Zdroj: Osobní archiv p. L. F. Fišera, 1980)